

# Инструкция по поклейке бесшовных фресок

## Предупреждение об ответственности

Мы дорожим своей репутацией и проводим контроль качества всей выпускаемой продукции. Мы не несем ответственность за повреждение обоев из-за ненадлежащего хранения, либо непрофессиональной поклейки.

## 1. Хранение и проверка фресок

- 1.1. До монтажа фрески следует хранить в горизонтальном положении вдали от отопительных приборов.
- 1.2. Перед поклейкой выдержите рулоны в помещении при комнатной температуре 2-3 часа.
- 1.3. Для проверки фресок перед монтажом разложите их на чистой и сухой поверхности, проверьте размеры и определите последовательность поклейки полотен (если их несколько).

В случае выявленного брака изготовление новых обоев за счет производителя возможна только в том случае, если Вы еще не пытались их поклеить!

Производственным браком являются:

- дефекты печати;
- нестыковка изображения на соседних полосах более 3 мм;
- несоответствие заданным размерам;
- несоответствие цвета на обоях и на цветопробе (при ее наличии).

Несовпадение цвета на обоях и на мониторе браком не является!

## 2. Подготовка стен и замеры

- 2.1. Все углы должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка выведена по уровню, пол и потолок горизонтальны и параллельны друг другу. Стены для поклейки должны быть сухими, чистыми и ровными.
- 2.2. На оклеиваемой поверхности не должно быть сетки «Паутинки» (стекловолокно).
- 2.3. Стена должна быть зашпаклевана, ошкурена и загрунтована грунтовкой глубокого проникновения.
- 2.4. После того, как были произведены замеры поверхностей, которые будут оклеиваться фресками, к этим размерам рекомендуется добавить припуски (запасы). Если планируется оклейка целой стены, надо добавить не менее 5 см по ширине и по высоте.

## 3. Инструменты для монтажа



1.

2.

3.



4.

5.

6.

1. шерстяной валик с мелким ворсом для нанесения клея;
2. кисточка для нанесения клея в труднодоступные места;
3. канцелярский нож для обрезки обоев;
4. металлический шпатель для обрезки;
5. чистая тряпка или губка;
6. резиновый обойный валик.

## 4. Условия поклейки

- 4.1. Комнатная температура должна быть в пределах 18–25 С°.
- 4.2. Проверьте, чтобы окна были закрыты и не было сквозняков.
- 4.3. Отключите кондиционеры, вентиляторы, увлажнители и обогреватели.
- 4.4. Также отключите функцию «теплый пол».
- 4.5. Влажность помещения около 40%, но не более 60%.

## 5. Нанесение клея

- 5.1. Мы рекомендуем использовать готовый клей компании «Pufas Обойный клей ОК» или «Pufas Glutolin GLS».
- 5.2. Нанесите равномерно на стену клей с помощью шерстяного валика с мелким ворсом, на обои клей не наносить.
- 5.4. Для лучшего результата рекомендуется начинать поклейку через 10-15 минут после нанесения клея на стену.
- 5.5. Не следует покрывать всю стену kleem сразу. Подсохшие участки нужно еще раз промазать kleem. Время полного высыхания обоев от 24 до 48 часов.

## 6. Поклейка фресок

- 6.1. Перемотайте фрески с тубуса в отдельный рулон изображением внутрь.
- 6.2. Поставьте рулон с фресками вертикально в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание фресок.
- 6.3. Если планируется оклеить две стены с одним общим углом, то необходимо начинать клеить от угла оба полотна поочередно.
- 6.4. Разверните рулон на длину 1-1,5 м.
- 6.5. Прижмите полотно фресок к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края фресок оставалось по 2,5-5 см для дальнейшей обрезки.
- 6.6. Разглаживайте полотно фресок с помощью резинового обойного валика. Нельзя разглаживать фрески руками или тряпкой.
- 6.7. Следите за тем, чтобы усилия по разглаживанию фресок были равномерными по всей ширине и высоте.
- 6.8. После поклейки и разглаживания всего полотна необходимо тщательно прокатать всю поверхность фресок с помощью обойного резинового валика (прокатывать обои нужно до тех пор, пока не исчезнут характерные щелчки от разглаживания воздушных пузырей).
- 6.9. При поклейке бесшовных фресок дверные и оконные проемы заклеиваются с последующим вырезанием излишков по контуру проемов. Наличники вокруг дверей должны быть заранее сняты.

## 7. Обрезка фресок

- 7.1. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи острого канцелярского ножа и металлического шпателя.
- 7.2. Разгладьте пластиковым шпателем обои вокруг дверных и оконных проемов.
- 7.3. Прорежьте в обоях проемы с отступом около 5 см с каждой стороны. После полного высыхания обрежьте лишние отступы острым ножом, чтобы края не махрились.

## 8. Рекомендации

- 8.1. Постоянно следите за остротой канцелярского ножа. Меняйте даже слегка затупившееся лезвие.
- 8.2. При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность фресок. Клей оставляет пятна и не гарантируется их полное удаление.
- 8.3. Клей может быть удален при помощи влажной тряпки. Не растирайте клей по полотну.
- 8.4. Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
- 8.5. Если после высыхания обоев появились пузыри, то их следует заполнить kleem с помощью шприца и разгладить шпателем. Пузыри могут образоваться в результате не соблюдения температурных режимов, влажности, сквозняков или неравномерного нанесения клея.

Рекламно-производственная компания

«Невский Плакат»

+7 (812) 243-00-57

8 (800) 775-82-70

info@nplakat.ru



НЕВСКИЙ ПЛАКАТ  
рекламно-производственная компания

Студия интерьерного оформления

«Невский Декор»

+7 (812) 243-00-53

+7 (921) 862-81-91

info@ndekor.ru



НЕВСКИЙ ДЕКОР  
студия интерьерного оформления

Авторские коллекции обоев

«Невская Галерея»

+7 (921) 862-81-91

8 (800) 500-79-40

info@ngaleria.ru



НЕВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ  
коллекции авторских обоев

Адрес:

198096, Санкт-Петербург,

Кронштадтская улица, 9,

корпус 4, (Бизнес-центр

«К9»), 5 этаж, офис 501

Адрес производства:

198096, Санкт-Петербург,

Кронштадтская улица, 11,

2 этаж, пом. 212

